

Raumthermostat – Kommunikationsfehler – E0004.10



Bei Rika-Pelletöfen wird der Fehlercode E0004.10 angezeigt, wenn die Verbindung zwischen dem Raumthermostat und der Elektronikplatine unterbrochen ist.

Behebung

1. Überprüfen Sie die Batterien des Raumthermostats (Funk), diese müssen regelmäßig gewechselt werden (im Durchschnitt alle 4 bis 6 Monate).
2. Überprüfen Sie die Farbe der LED am Funkempfänger am Ofen: Grün = Batterie in Ordnung; Orange = Batterie muss ausgetauscht werden; Rot = Batterie leer.
3. Überprüfen Sie, ob das Kabel des Thermostats oder seines Empfängers fest am Ofen angeschlossen ist (auf der Rückseite des Ofens).
4. Bestätigen Sie die Fehlermeldung, dann können Sie den Ofen wieder benutzen.

Sollte der Fehler bei einem Funkthermostat erneut auftreten, ist es möglich, dass ein anderes elektronisches Gerät, das ebenfalls mit Funkwellen arbeitet, das Signal des Sensors stört oder dass dieser zu weit vom Ofen entfernt ist (maximal 3 bis 5 m, ohne Hindernisse).

Befindet sich der Funksensor weiter als 5 m entfernt, hinter einem Hindernis oder einer Wand, oder tritt der Fehler häufig auf, kann die Sendeleistung des Signals erhöht werden. Dazu muss der Funkfühler geöffnet werden (wie zum Batteriewechsel) und der weiß-rote Schalter (DIP) Nr. 4 auf „ON“ gestellt werden.