


Flammen-/Rauchrückschlagklappe geöffnet – E0200.10

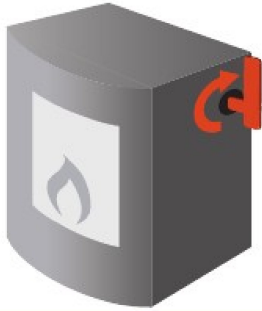

Bei einigen Rika-Öfen (Induo / Induo II) erscheint die Fehlermeldung E0200.10, wenn sich das Rückbrand- und/oder Rauchgasrückschlagventil nicht in der Heizposition befindet.

Behebung

1. Stellen Sie die Flammen- und/oder Rauchrücktrittsicherung in die Heizstellung.
2. Quittieren Sie die Fehlermeldung

Sollte der Fehler erneut auftreten, ist der Einsatz eines Technikers erforderlich.