


Falha do motor das tampas de ventilação - E1000.04

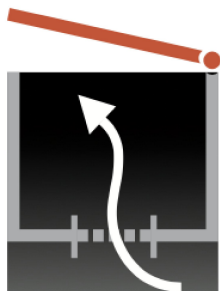

O alarme E1000.04 surge nos fogões a pellets Rika quando as abas de ventilação não estão na posição correta.

Resolução

1. Ignore a mensagem de erro
2. Desligue a alimentação elétrica, insira a chave de soquete com cabo e abra completamente e, em seguida, feche manualmente as abas de ventilação
3. Restabeleça a alimentação elétrica